


車種別接続資料

2018.09.23 更新
No.W072

メーカー	ホンダ	車種	シャトル	年式	H27.5 ~ H29.9	
車種別ハーネス	Be-H301	※必ず次ページの WRS-20/21/CRS-2000 の取付説明書の車種別ハーネスを接続するの①と②参照の上、配線をおこなってください			型式	GK8/9 系
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・L 端子接続線不要 ・ドアポジション線接続不要 			ファンクションスイッチ設定	WRSシリーズ すべて OFF	CRSシリーズ 1のみ ON

24P 緑色コネクタ

ロック信号線：白
アンロック信号線：赤

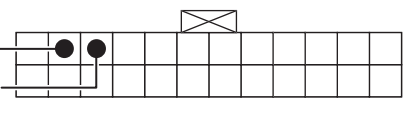

●Be-H301 プッシュスイッチハーネス

10P 白色コネクタ
プッシュスイッチ裏側

※必ず次ページの WRS-20/21/CRS-2000 の取付説明書の車種別ハーネスを接続するの①と②参照の上、配線をおこなってください


 
●Be-H301 電源ハーネス

12P 灰色コネクタ
コラムカバー内ステアリングユニット


●Be-H301 ブレーキ信号線

4P 白色コネクタ
フットブレーキ上側

ブレーキ信号線：若葉

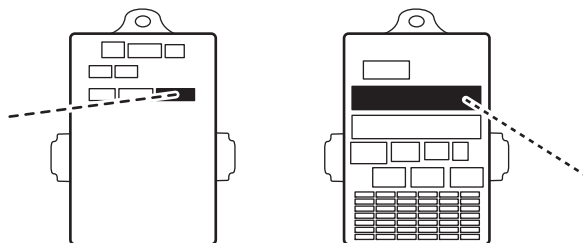


ヒューズブロック裏側 ヒューズブロック

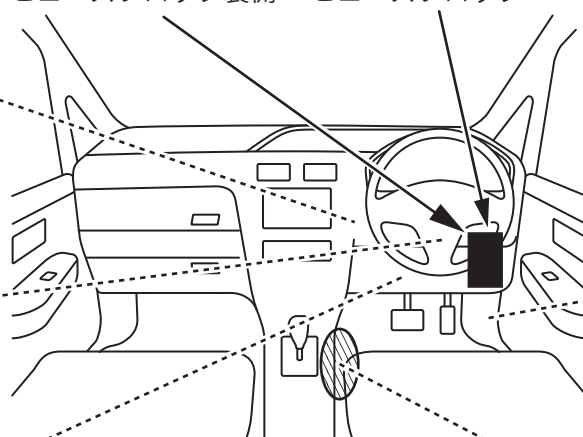

52P 緑色コネクタ

ドア検出線 (左後)：白 ドア検出線 (運転席)：茶

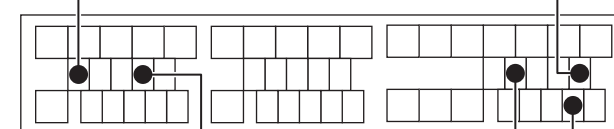

ドア検出線 (助手席)：緑

ドア検出線 (テールゲート)：桃


ドア検出線 (右後)：灰

●Be-H301 アース線取付推奨位置

ボンネットオープナー固定ボルト

●Be-H301 イモビ通信ユニット取付推奨位置

センターコンソール右側面

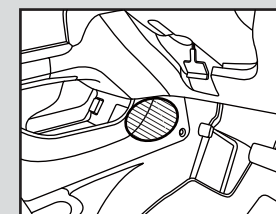

センターコンソール
右側面図
※別紙イモビ通信ユニット
取り付け参考写真も参照ください。



- イモビ通信ユニットの取付位置によっては通信が正常に行えず、エンジンを正常に始動できない場合があります。
- 車種別ハーネス適合表に記載の注意事項を確認のうえ、製品付属の取扱説明書に従い取り付けを行ってください。
- 車両の年式、グレードなどにより配線位置や配線色などが異なる場合があります。必ず電圧などを確認のうえ、接続を行ってください。
- 弊社は本資料以外の情報を所有しておりません。お問い合わせいただいてもお答え致しかねます。車両販売店様などにご相談ください。

車種別接続図 見方

- 車種別ハーネス接続先
- オプション品接続先

※イラストはコネクタ (オス) の配線側から見た時のイラストです。

WRS-20/WRS-21/CRS-2000 取付説明書

車種別ハーネス（別売）を接続する

1 車両のバッテリー⊖（マイナス端子）を外します。

2 メインユニットのディップスイッチを設定する

車種別接続資料記載の設定内容に設定します。

3 ブレーキ信号線を接続する

車種別ハーネスのブレーキ信号線を、車両へ接続してください。

4 プッシュスイッチハーネスを接続する

車両のプッシュスイッチコネクタに割り込ませ接続してください。

5 電源ハーネスを接続する

車種別接続資料記載のコネクタへ電源ハーネスを割り込ませて接続してください。

6 アースを接続する

車種別ハーネスのアース端子（黒コード）を、確実に共締めしてください。


- ・アースボルトとアース端子の間に樹脂などを挟んでいる（右図）と初期設定が行えないため、車両鉄板部に確実に共締めしてください。
- ・オーディオやナビゲーションなど、他の電装品と同じボルトにアースを取り付けしないでください。本製品の動作不良やオーディオのメモリーが消失したりします。



7 車種別ハーネスの配線接続をする

車種別ハーネスの白色線（16P コネクタ No.8 の線）をカットし、プッシュスイッチハーネス側で橙色線（16P コネクタ No.7 の線）と付属のエレクトロタップで接続してください。

※上記の接続を行わないと、本製品でのエンジンスタート時に車両メーターパネルに Honda スマートキーシステム警告灯が点灯する場合があります。

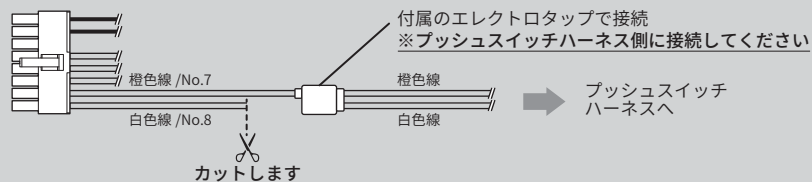

警告灯が点灯してしまった場合は下記操作にて消灯することができます。

- 1) スマートキーを車外に出す。
 - 2) プッシュスイッチを一度押す。
- ※ただし車両にエラー履歴は残ります。ご了承ください。



8 メインユニットへ 16P コネクタを接続後、14P コネクタを接続する

外した車両バッテリー⊖（マイナス端子）を接続後、車種別ハーネス 16P コネクタをメインユニットに差し込むとメインユニットから接続確認メロディ音が鳴ります。その後、14P コネクタをメインユニットに差し込んでください。

▲ 上記手順にて取付を行わないと 16P コネクタ接続時に車両キースイッチが ACC になったり、ブレーキを踏んだ状態で接続するとエンジンが始動する場合があります。

初期設定〈重要〉下記初期設定を行わないと本製品は作動しません。

1 イモビ通信ユニットの取付位置を設定する

- ① 取付位置の設定を行う際は、**純正スマートキーを車外に置いた状態**で行ってください。
- ② 車種別接続資料でイモビ通信ユニット取付推奨位置を参照して、取付をしてください。
- ③ イモビ通信ユニットを仮固定後、**プッシュスイッチを押すことで取付位置を設定します**。設定後、正常に車両イモビライザーとの通信が行えることが確認されると、メインユニットからのブザー音が「ピピピピピピピッ」となった後に「ピロリ…ピロリ…」と切替わります。
※プッシュスイッチを押した際に、車両イモビライザーと正常に通信が出来なかった場合音は鳴りません。

2 接続確認を行う

純正スマートキーを車内に持ち込み以下の操作を行い、各配線の接続確認を行ってください。

① プッシュスイッチを 2 回押し、車両電源を ON にします。

Q: この時、メーターパネルなどの電源が ON になり、メインユニットのブザー音が 5 秒以内に「ピピッ」となりますか？



動作確認対処方法 **A** へ

② ①のブザーが鳴ってから 5 秒以内に、フットブレーキを 5 秒以上踏みます。

Q: この時、メインユニットのブザー音が「ピピピッ」と鳴りますか？



動作確認対処方法 **B** へ

③ ②のブザーが鳴ってから 5 秒以内に、フットブレーキを踏みながらプッシュスイッチを押しエンジンを始動します。始動後、ブレーキを離します。

Q: この時、メインユニットのブザー音が 5 秒以内に「ピーピッピッ」と鳴りますか？



動作確認対処方法 **C** へ

④ プッシュスイッチを押し、エンジンを停止し、初期設定終了です。

動作確認対処方法

- A** 電源ハーネスは確実に接続されていますか？（【取付】**5** 参照）
- B** 車種別ハーネスのブレーキ信号線の配線場所が間違っていないですか？（【取付】**3** 参照）
- C**
1. 車種別ハーネスの配線場所が間違っていないですか？
 2. アース端子は確実に接続されていますか？
→アース端子を塗装されていないボディ、または塗装部を削ったボディへしっかり取り付けしてください。

アンテナユニットの取り付け・配線

1 アンテナコードの端子をメインユニットのアンテナジャックに差込みます。

2 アンテナユニット固定用両面テープをアンテナユニット本体裏に貼り、固定してください。
※アンテナユニットはピラーから 10 cm 以上離して取り付けを行ってください。通信距離が短くなるおそれがあります。

3 アンテナコードをメインユニットのコード固定部にしっかりと固定します。
※アンテナコードがメインユニットにしっかりと挿入されないと通信距離が短くなります。

4 アンテナユニットのアンテナを立てた状態でご使用ください。
※アンテナを立てていない場合、通信距離が極端に短くなります。

※必ず製品付属の取扱説明書を参照のうえ、取り付けを行って下さい。

よくあるお問い合わせ Q&A

Q・イモビ通信ユニットが登録できない

- A・車種別接続図のイモビ通信ユニット取付推奨位置内でイモビ通信ユニットの場所を変更してください。また、別紙イモビ通信ユニット取り付け参考写真もご参照ください。
- A・純正スマートキーが車内に置いてある状態だと正常に登録が行なえません。必ず**純正スマートキーを車外に置いた状態**で行なってください。
- A・一部車両で一定時間経過することでイモビライザーの電波が停止する車両があります。その際は、車両ドアの開閉を行うことで再度イモビライザーの電波が発信を始めるため、**ドアの開閉をお試しください。**
※WRS-11のみ。

Q・エンジンが始動しない

エンジンスターターで始動時、メインユニットから下記のような音が鳴っていませんか？

① イモビ解除エラーのブザー音（ブッブッブッブッブッブッ×2）が鳴っていませんか？

- A・車種別接続資料のイモビ通信ユニット取付推奨位置内でイモビ通信ユニットの場所を変更してください。また、別紙イモビ通信ユニット取り付け参考写真もご参照ください。
- A・**必ず純正スマートキーをリモコンのキーリングに取り付けて使用してください。**
また、リモコンと純正スマートキーを重ねて使用しないでください。（右図参照）

② 作動停止エラーのブザー音（ブ-ブッブッ×2）が鳴っていませんか？


- A・スイッチイルミネーションの消灯を確認してください。
- A・室内灯や車幅灯、ヘッドライトが消灯している事を確認してください。

③ エンジン始動未検出エラーのブザー音（ブッブッ-ブ-×2）が鳴っていませんか？

- A・ブレーキ信号線とストップランプ信号線（※必要な車種のみ）の接続を確認してください。
- A・バッテリー電圧が低くなっている可能性が考えられるため、エンジン始動などしてしばらく充電を行なってください。

Q・エンジン始動するが、警告灯が点灯または点滅する

- A・ブレーキ信号線とストップランプ信号線の両方とも接続してください。（※必要な車種のみ）
- A・取付作業後に車両側配線（各種スイッチなど）の繋ぎ忘れが無いか確認してください。

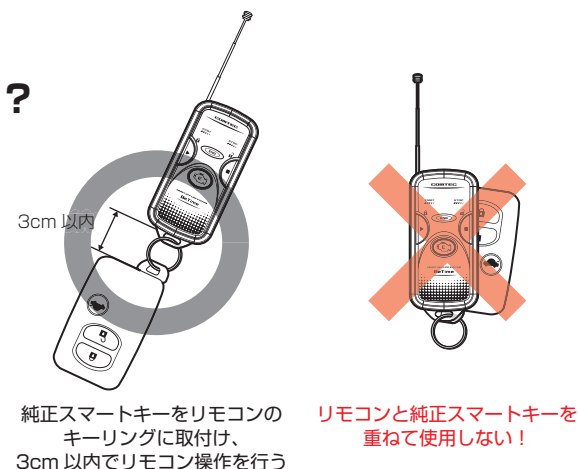

イモビ通信ユニット取付け参考写真

- ※写真のイモビ通信ユニットは、取付け位置を分かりやすく強調するため、白色に塗装を行なっています。
- ※取付位置は参考です。イモビの通信が行えることを確認のうえ、取付けを行なってください。

《運転席側全体写真》



《拡大写真》